
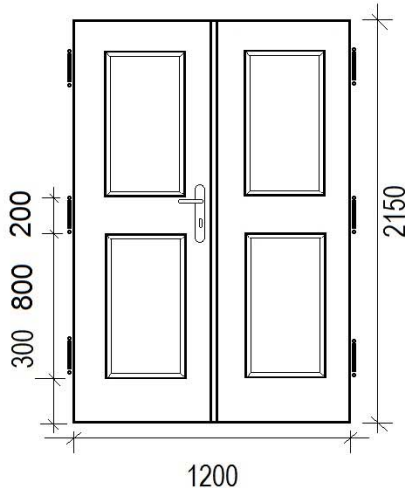

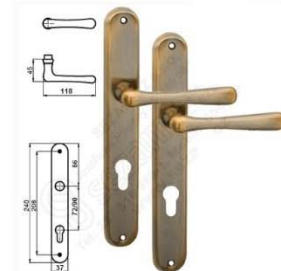






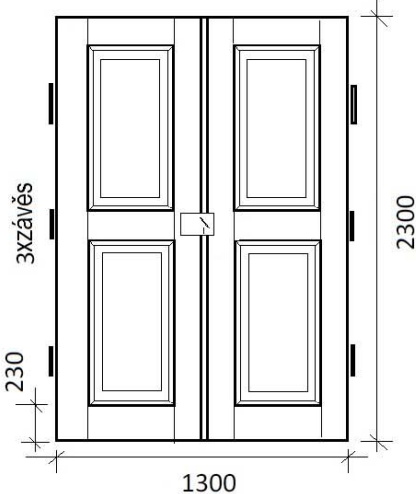
1	2	3	4
A	B	C	D
POZN.: PŘED REALIZACÍ A ZADÁNÍM VŠECH PRVKŮ DO VÝROBY DODAVATEL OVĚŘÍ SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ			
II. ETAPA ZPROVOZNĚNÍ			
investor: Město Doksy, se sídlem městského úřadu náměstí Republiky 193, 472 01 Doksy Česká republika		datum schválení:.....	
Profese: D.1.1. ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
projektoval	kreslil Ing. arch. ST. KOPECKÝ	odpovědný projektant	vedoucí projektant Ing. arch. ST. KOPECKÝ
S.Ú.: Doksy		K.Ú.: Doksy	parc.č.: 425
akce: STAVEBNÍ ÚPRAVY ZÁMKU DOKSY č.p. 183 – MUZEUM ČTYŘLÍSTKU –			
obsah výkresu: TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY – DVEŘE			
datum: 2/2023		formát: –	
stupeň PD: DPS		měřítko: –	
zak.č.: 2015.09.3		č. výkresu: II-15	
č. výtisku:		část: D.1.1.	
1	2	3	4
A	B	C	D

Ozn.	Foto	Popis	Popis oprav	Poznámka	Pozice [Ks]
211	 	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná zárubeň obložková dveří dvoukřídlových otevíravých</li> <li>- rozměr: 1200x2150 mm</li> <li>- chybí dveřní křídlo</li> <li>- chybí panty dveří</li> <li>- nevhodný novodobý nátěr zárubně disperzní barvou</li> </ul>	<p>Dveřní zárubeň:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- celková repase dřevěné zárubně obložkové</li> <li>- odstranění nánosu disperzního nátěru</li> <li>- vyčištění a oprava původního prahu</li> <li>- nový bezbarvý lak prahu i zárubní, odstín finálního výrobku střední dub</li> </ul> <p>Dveřní křídla:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiál masívní borovice rám spárovka výplně, sukové náhrady sukovými kroužky odpovídajícím materiálem</li> <li>- D+M repliky původních historických dveřních dřevěných křídel vč. kování</li> <li>- výplňové dvoukřídlové dveře s obloučkovým frézováním hran</li> <li>- výplň s fazetou, jinak hladká, masívní, spárovka</li> <li>- trojnásobné zavěšení křídla závěs hladký ocelový, prodloužený se zaobleným ukončením, zasekávací</li> <li>- vnitřní zámek klika/klika s cylindrickou vložkou, 3 klíče</li> <li>- bezbarvý lak dveří, odstín finálního výrobku střední dub</li> </ul>	 	<p><u>3.NP</u> [1 ks]</p>

Ozn.	Foto	Popis	Popis oprav	Poznámka	Pozice [Ks]
217		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná zárubeň obložková s profilací dveří dvoukřídlových otevíravých</li> <li>- rozměr: 1150x2050 mm</li> <li>- chybí dvevní křídla</li> <li>- chybí masivní práh dveří</li> <li>- nevhodná novodobá lišta na místě prahu</li> <li>- nevhodný novodobý nátěr zárubně disperzní barvou</li> <li>- nevhodný novodobý rám matlučený jednostranně na historickou profilovanou zárubeň dveří</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- celková repase dřevěné zárubně obložkové s profilací</li> <li>- odstranění nánosu disperzního nátěru</li> <li>- základní restaurátorský zásah a stabilizace</li> <li>- odstranění nevhodného novodobého rámu</li> <li>- odstranění novodobé prahové lišty</li> <li>- D+M dubového masivního prahu šíře 230 mm, délky 1150 mm, síly 30mm</li> <li>- nový bezbarvý lak prahu i zárubní, odstín finálního výrobku střední dub</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- historická zárubeň projde prvním stupněm restaurátorské obnovy a stabilizace. Dvevní křídlo nebude v této etapě zprovoznění dodáváno, dveře zůstanou bez dvevního křídla</li> </ul>	<u>3.NP</u> [1 ks]
218'		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dřevěná zárubeň obložková s profilací dveří dvoukřídlových otevíravých</li> <li>- rozměr: 1150x2050 mm</li> <li>- chybí dvevní křídla</li> <li>- nevhodný novodobý nátěr zárubně disperzní barvou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- celková repase dřevěné zárubně obložkové s profilací</li> <li>- odstranění nánosu disperzního nátěru</li> <li>- základní restaurátorský zásah a stabilizace</li> <li>- repase dubového masivního prahu</li> <li>- nový bezbarvý lak prahu i zárubní, odstín finálního výrobku střední dub</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- historická zárubeň projde prvním stupněm restaurátorské obnovy a stabilizace. Dvevní křídlo nebude v této etapě zprovoznění dodáváno, dveře zůstanou bez dvevního křídla</li> </ul>	<u>3.NP</u> [1 ks]



Ozn.	Foto	Popis	Popis oprav	Poznámka	Pozice [Ks]
220		<ul style="list-style-type: none"> <li>- dvoukřídlové dveře levé otevíravé</li> <li>- rozměr: 1150x2050 mm</li> <li>- dřevěná dveřní křídla výplňová s profilací, křídla ve špatném technickém stavu</li> <li>- poškozená deska výplně, vyštípané části rámu křídla</li> <li>- dřevěná zárubeň obložková s profilací</li> <li>- chybí nadpraží obložky</li> <li>- původní historické kování masivních pantů</li> <li>- historické ozdobné štíty a kliky zcela chybějí</li> <li>- nevhodný novodobý nátěr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- celková repase historických dveřních dřevěných křídel</li> <li>- vyspravení poškozené výplně dveřního křídla a vyštípaného rámu křídla</li> <li>- celková repase dřevěné obložkové zárubně s profilací</li> <li>- doplnění chybějící části nadpraží obložky materiálovou a tvarovou replikou</li> <li>- repase dubového masivního prahu</li> <li>- ošetření stávajícího laku dveří, prahu a zárubní, odstín finálního výrobku střední dub</li> <li>- D+M repliky původního krabicového zámku (podle dochovaných exemplářů v budově zámku)</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>- mosazné vruty se zápusťnou hlavou a s drážkou</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dveře budou zprovozněny do doby celkové odborné historické repase restaurátorskou dílnou tak, aby nebyly narušeny, nebo znehodnoceny původní materiálové a tvarové prvky</li> </ul>	<u>3.NP</u> [1 ks]

Ozn.	Popis	3.NP [ks]	Σ [ks]
T 51P	<p>Vnitřní dvoukřídlové dveře pravé, otevíravé, 1300x2300 mm, dřevěná dvevní křídla výplňová s profilací, zárubeň dřevěná obložková profilovaná, materiál masivní dub, bezprahové, vyrobeno jako tvarová a materiálová replika dveří historických pod označením č. 220</p> <p>VZOR:</p>   <p>VZOR:</p>  	1	1